



ファームウェアバージョン:	V1.15patch-rc125
ハードウェアバージョン:	A1
発行日:	2018/10/3

本リリースノートには、D-Link 製アクセスポイントのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいアクセスポイントにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のアクセスポイントがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。

アクセスポイント本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次：

変更履歴とシステム要件：	2
アップグレード手順：	2
Web GUI を使用したアップグレード	2
追加機能：	4
MIB の変更点：	4
修正した問題点：	4
既知の問題：	4

変更履歴とシステム要件：


ファームウェアバージョン	リリース日付	モデル	ハードウェアバージョン
ランタイム: v1.15patch-rc125	2018/10/3	DAP-2660	A1

アップグレード手順：


ファームウェアのアップグレードは、Web GUI から行うことができます。アップグレード方法は次の「[WEB GUI を使用したアップグレード](#)」の手順に従い進めてください。

Web GUI を使用したアップグレード

1. 本製品と設定用の PC を接続後、WEB ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに IP アドレスを入力して管理画面にアクセスします。
※工場出荷時状態の IP アドレスは http://192.168.0.50 です。
2. WEB GUI のログイン画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力し、ログインしてください。
※工場出荷時状態のユーザ名は「admin」、パスワードは「空白」です。
3. ログイン後、上部のメニューから「Maintenance」 -> 「Firmware and SSL Certification Upload」の順でクリックします。

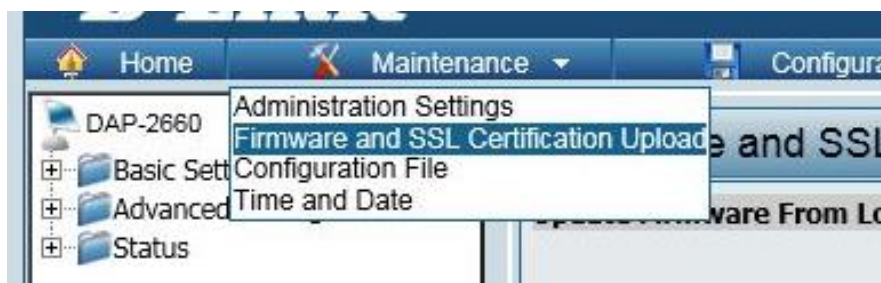

4. 「Firmware and SSL Certification Upload」画面が表示されたら、「Update Firmware From Local Hard Drive」の「参照」ボタンをクリックし、ローカルのハードディスクに保存した本ファームウェアを選択します。

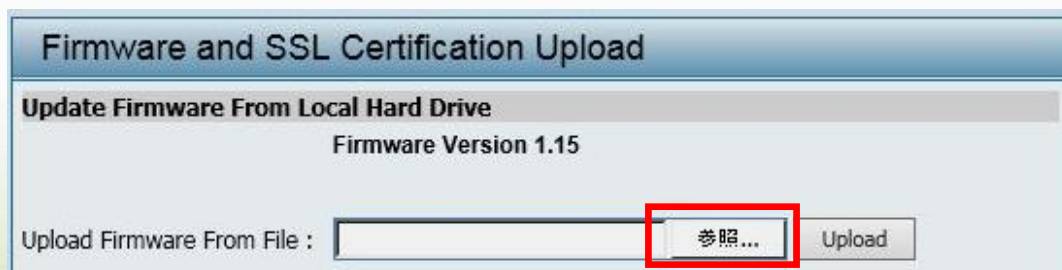

5. ファームウェアを選択した後、「Upload」ボタンをクリックして、ファームウェアをアップデートします。



Firmware and SSL Certification Upload

Update Firmware From Local Hard Drive

Firmware Version 1.15

Upload Firmware From File : C:\temp\dap-2660\dap2660-firmw 参照... Upload

6. ファームウェアのアップデートを開始すると、下記の画面が表示されます。



FIRMWARE UPGRADE

The F/W is updating ...

Please **DO NOT POWER OFF** the device.

And please wait for 283 seconds...

注意：

ファームウェアのアップグレードには数分かかります。

アップグレード中は、電源を切ったり Web ブラウザを閉じたりせず、そのままお待ちください。

7. ファームウェアが正常に終了するとログイン画面が表示されますので、再度ログインし、ファームウェアバージョンが「1.15patch」にアップデートされていることをご確認ください。



System Information

Model Name	DAP-2660
Firmware Version	1.15patch 13:59:51 03/21/2018
System Name	D-Link DAP-2660
Location	
System Time	09/03/2018 12:32:53
Up Time	0 Days, 00:8:43
Operation Mode(2.4GHz)	Wireless client
Operation Mode(5GHz)	Access Point

追加機能：

ファームウェアバージョン	追加機能
v1.15patch-rc125	特になし

MIB の変更点：

ファームウェアバージョン	変更点
V1.15patch-rc125	特になし

修正した問題点：

ファームウェアバージョン	修正した問題点
v1.15patch-rc125	<ol style="list-style-type: none"> 1. WPA2 の脆弱性を修正致しました。 2. 5GHz 帯において Outdoor モードを設定した際、20MHz 幅で動作する問題を修正致しました。 3. 管理 PC からルータを介した異なるネットワーク上のアクセスポイントに接続できなくなる場合がある問題を修正致しました。 4. IGMP スヌーピングを有効化している場合に無線クライアントで IPv6 パケットを取得できない問題を修正致しました。

既知の問題：

ファームウェアバージョン	既知の問題
v1.15patch-rc125	<ol style="list-style-type: none"> 1. WebUI について、IPv6 の HTTPS をサポートしません。 2. Captive Portal の設定が旧 FW バージョン (R1.11xx 以前の F/W) から引き継げない問題。 => 解決策：アップグレード後、Captive Portal 部分について、再設定を行ってください。 3. IPv6 と AP Array を併用できない問題。 4. Cold Start の Syslog Trap がサポートされない問題。 5. 周辺 AP が多い(120 以上の SSID がある)場合、Auto Channel、Channel Analyze が適切に機能しない問題。 6. Captive Portal の IPIF における DNS サーバの IP アドレスが、WPA-EAP 等における Radius サーバの IP アドレスと同じ場合、LAN の IP アドレスではない IP アドレスを Source IP アドレスとして認証する問題。

Copyright 2006-2018 D-link Japan K.K.