



ファームウェアバージョン:	v1.11b02r095
ハードウェアバージョン:	A1
発行日:	2025/10/8

本リリースノートには、D-Link 製アクセスポイントのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいアクセスポイントにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のアクセスポイントがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。

アクセスポイント本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次：

変更履歴とシステム要件：	2
アップグレード手順：	2
Web GUI を使用したアップグレード	2
追加機能：	5
MIB の変更点：	5
修正した問題点：	5
既知の問題：	5

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	リリース日付	モデル	ハードウェアバージョン
v1.11b02r095	2025/10/8	DAP-3666	A1

アップグレード手順：

ファームウェアのアップグレードは、Web GUI から行うことができます。
アップグレード方法は次の「[WEB GUI を使用したアップグレード](#)」の手順に従い進めてください。

Web GUI を使用したアップグレード

1. 本製品と設定用の PC を接続後、WEB ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに IP アドレスを入力して管理画面にアクセスします。

※工場出荷時状態の IP アドレスは「192.168.0.50」です
※本製品は初期値で「DHCP クライアント」として設定されています。

・ DHCP サーバから IP アドレスを割り振られる環境にある場合、「http://dap3666XXXX.local」と入力し、ログインします。
・ DHCP サーバが無効の環境の場合、「http://192.168.0.50」と入力しログインします。
・「XXXX」は、AP 本体の底面にあるデバイスラベルに記載されている、MAC アドレスの最後の 4 ケタです。ご利用の環境に複数の AP が存在する場合は指定する必要があります。
2. WEB GUI のログイン画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力し、ログインしてください。
※工場出荷時状態のユーザ名は「admin」、パスワードは「admin」です。
3. ログイン後、上部のメニューから「Maintenance」->「Firmware and SSL Certification Upload」の順でクリックします。
4. 「Firmware and SSL Certification Upload」画面で「ファイルを選択」をクリックし、ローカルのハードディスクに保存したファームウェアを選択します。



5. 「Upload」ボタンをクリックします。

6. 確認画面で「OK」ボタンをクリックし、次に進みます。

アップグレードに関する注意事項（アップグレード中は応答不可になる、電源オフにしないこと）

7. アップデートの進捗状況を示す画面が表示されます。

アップグレードの進捗画面

再起動中の画面

注意：

ファームウェアのアップグレードには数分かかります。
アップグレード中は、電源を切ったり Web ブラウザを閉じたりせず、そのままお待ちください。

8. ファームウェアが正常に終了するとログイン画面が表示されます。
再度ログインし、最初に表示される「System Information」画面でファームウェアバージョンがアップデートされていることをご確認ください。

System Information	
Model Name	DAP-3666
Firmware Version	v1.11 16:09:35 2025/08/01
System Name	dap3666
Location	
System Time	2025/09/10 16:11:15
Up Time	00:02:34
Operation Mode (2.4GHz)	Access Point
Operation Mode (5GHz)	Access Point
MAC Address (2.4GHz)	
MAC Address (5GHz)	
IP Address	192.168.0.50

追加機能：

ファームウェアバージョン	追加機能
v1.11b02r095	1. RADIUS 認証時の Nuclias Connect への username/hostname の提供、RADIUS アカウティングパケットにおける Framed-IP-Address をサポート致しました。

MIB の変更点：

ファームウェアバージョン	変更点
v1.11b02r095	特になし

修正した問題点：

ファームウェアバージョン	修正した問題点
v1.11b02r095	<ol style="list-style-type: none">1. Fast Roaming が有効な場合に再起動することがある問題を修正致しました。2. 2.4GHz 帯の Country Code が JP になっていなかった問題を修正致しました。3. "set ipmode dynamic"コマンドによる、Static から DHCP への IP 取得の設定変更が適切に動作しない場合がある問題を修正致しました。4. 「Passcode Settings」の「Clear」ボタンが動作しない問題を修正致しました。5. Nuclias Connect 管理下において、Hotspot の「WAN Link Status」項目の「テストステートでのリンク」を設定することができない問題を修正致しました。6. Nuclias Connect 管理下において、Hotspot の「OSU サービス説明」項目の設定値が AP に適用されない問題を修正致しました。7. Wireless Resource Control 機能の Network Utilization 設定において、最大スループットとネットワーク利用率の算出方法に誤りがあり、適切に動作しない場合がある問題を修正致しました。8. ワイヤレスクライアントモードで動作している場合、クライアントで IP アドレスを取得できない問題を修正致しました。9. AP のローカル IP アドレスについて、異なる VLAN IP が Nuclias Connect に対して返される問題を修正致しました。10. Nuclias Connect のモニタ > アクセスポイント画面において、誤った IP アドレスが表示される場合がある問題を修正致しました。11. Nuclias Connect 管理において、自動チャネル最適化が適切に動作しない場合がある問題を修正致しました。

既知の問題：

ファームウェアバージョン	既知の問題
v1.11b02r095	特になし

Copyright 2025 D-Link Japan K.K.