



ファームウェアバージョン:	V4.1.0.8
対応製品/ハードウェアバージョン:	DWL-8600AP : A1G
発行日:	2012/06/22

本リリースノートには、D-Link 製スイッチ及びアクセスポイントのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のスイッチに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいスイッチ及びアクセスポイントにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のスイッチがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。

スイッチ及びアクセスポイントに関する詳細な情報が必要な場合は各“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次：

変更履歴とシステム要件：	2
追加機能：	2
修正した問題点：	2
既知の問題：	3

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	リリース日付	モデル	ハードウェアバージョン
ランタイム: v4.1.0.8	2012/06/22	DWL-8600AP	A1G

注意：本ファームウェアバージョンで DWS-4026 からの DWL-8600AP の管理機能をご利用頂く場合、DWS-4026 と DWL-8600AP のファームウェアバージョンは同じバージョンである必要があります。

そのため、アクセスポイントのファームウェアを 4.1.0.8 にファームアップした後、ワイヤレススイッチ DWS-4026 を 4.1.0.8 にファームアップするまでの間、ワイヤレススイッチからの管理はできませんので予めご了承ください。

ファームアップ前には安全のため設定情報のバックアップを行ってください。

追加機能：

ファームウェアバージョン	追加機能
V4.1.0.8	<ol style="list-style-type: none"> DWL-8600AP はロケーショントラッキングサービスを提供するために Aeroscout Tags 及び管理ソフトウェアで動作できるように対応致しました。 VAPs もしくは Radio に対し、windows of time を有効もしくは無効に設定することができるように対応致しました。 RS スキャンにより新たな不正 AP が発見された場合に Syslog、Traps、Email アラートの送信に対応致しました。 MIB ファイルの拡張子を.my から.mib に変更致しました。 デフォルトで管理 AP モードを有効に致しました。 デュアルブート機能をサポートしないように致しました。

修正した問題点：

ファームウェアバージョン	修正した問題点
V4.1.0.8	<ol style="list-style-type: none"> WDS モードで 1～2 日 SMB トラフィックを受けると、AP のイーサネットポートがハングアップする問題を修正致しました。 ワイヤレススイッチでディスカバリを有効化していない場合に、AP が UDP57776 パケットを送信しない問題を修正致しました。 長期間 DHCP 接続を失うことなく、WDS 暗号化を確実に変更することができなかった問題を修正致しました。 マルチ SSID においてセカンダリ SSID のシグナル強度が安定しなかった問題を修正致しました。 ファームウェアアップグレード後に工場出荷時設定で起動することに失敗する問題を修正致しました。 WLAN utilization は AP を介したトラフィックの変化を反映しない問題を修正致しました。 Clustering Channel Management ページで一つの Radio チャンネルをロックすると両方の Radio がロックされてしまう問題を修正致しました。 MAC 認証のブラックリスト/ホワイトリストが正しく動作しない問題を修正致しました。

9. 同じサブネット内の新しいアドレスにスイッチの固定 IP を変更した後、ワイヤレスは古い IP アドレスを維持してしまう問題を修正致しました。
10. AP のブートアッププロセス中に電源を切ってしまった場合、GUI 上に“invalid image”が表示される問題を修正致しました。
11. GUI 上に管理されたピアが見えない問題を修正致しました。
12. コミットレートが正しく動作しない問題を修正致しました。
13. Ipv6 アドレス ::33 を入力すると WebUI にデバッグメッセージが表示される問題を修正致しました。
14. 新たなクラスタコントローラが選択された場合に、クライアントデータベースを消去しない問題を修正致しました。
15. スケジューラーページでいくつかの情報が失われてしまうことがある問題を修正致しました。
16. ワイヤレスクラスタコントローラから AP の固定チャネルを設定できない問題を修正致しました。
17. Trap は SNTP から取得した時間を利用していなかった問題を修正致しました。

既知の問題：

ファームウェアバージョン	既知の問題
V4.1.0.8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Client QoS ACL で IPv6 を選択した場合は、IP 及び ICMP のプロトコルタイプを選択しないでください。 2. Client QoS ACL で IPv6 : IGMP だけを許可しても、失敗する問題。 3. クラスタコントローラは RADIUS-power-set AP に電力変更を反映する問題 4. X.X.X.255 のアドレスを持った AP は他のデバイスと通信しない問題。

Copyright 2006–2012 D-link Japan K.K.